

ESTAT JOCS INFANTILS MANACOR

Manacor, octubre 2021

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
1	CEIP MESTRE PERE GARAU. Carrer Escola cv Carrer de L'Eglésia	SON MACIA	39°30'43.36"N 3°13'8.08"E



Balancín



Compacto



Columpio

Elemento de juego	Tipo de pavimento	Altura de caída	Resultado de la inspección	Observaciones
Columpio	Losetas de caucho	1,29	Conforme	Se recomienda lijado y pintado de patas.
Compacto	Losetas de caucho	0,92	Conforme	
Balancín	Losetas de caucho	0,50	Conforme	
Cerramiento			Conforme	
Señalización			No dispone	
Pavimento			Conforme	Se recomienda el cambio por pavimento continuo.
Mobiliario			Conforme	

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
2	PLAZA MALLORCA. Carrer de Formentor cv Passeig de Manacor	CALES MALLORCA	39°27'41.60"N 3°16'40.78"E



Compacto



Muelle Salmón



Muelle pelicano

Elemento de juego	Tipo de pavimento	Altura de caída	Resultado de la inspección	Observaciones
Compacto	Caucho continuo	0,95	• Óxido.	
Balancín	Caucho continuo	0,47	• Apretar tornillos sueltos.	
Balancín	Caucho continuo	0,48	Conforme	
Cerramiento			No dispone	
Señalización			No dispone	
Pavimento			Conforme	
Mobiliario			Conforme	


COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
2	PLAZA MALLORCA. Carrer de Formentor cv Passeig de Manacor	CALES MALLORCA	39°27'41.60"N 3°16'40.78"E

IMÁGENES DE INCIDENCIAS DESTACABLES



Presencia de óxido en partes metálicas del compacto.

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
3	VIA EUROPA. Vía Europa cv Vía d'Andorra	CALA MURADA	39°27'16.24"N 3°16'18.36"E

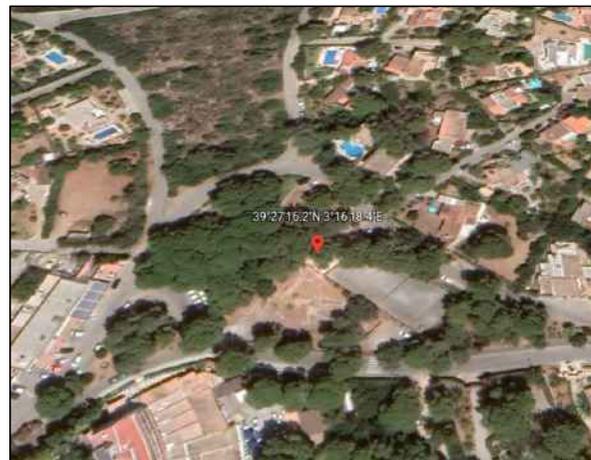

Compacto



Columpio nido



Balancín

Elemento de juego	Tipo de pavimento	Altura de caída	Resultado de la inspección	Observaciones
Compacto	Arena de río	1,51	Conforme	
Balancín	Arena de río	0,99	Conforme	
Columpio	Arena de río	1,63	Conforme	
Cerramiento			• No conforme	Rejilla deteriorada, renovar cerramiento
Señalización			Conforme	
Pavimento			Conforme	
Mobiliario			Conforme	
General área				Se recomienda revisión del arbolado interior del área


COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
3	VIA EUROPA. Vía Europa cv Via d'Andorra	CALA MURADA	39°27'16.24"N 3°16'18.36"E

IMÁGENES DE INCIDENCIAS DESTACABLES



Barrera de JIII en mal estado

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
4	PLAZA LLOP. Carrer del Clavell cv Avinguda del Llop	SILLOT	39°33'44.49"N 3°22'18.76"E

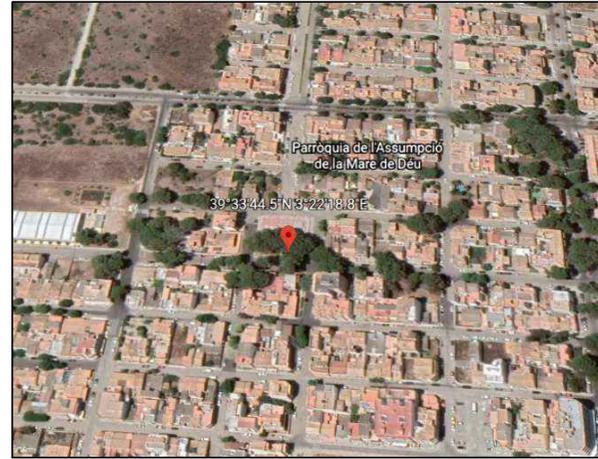

Columpio



Muelle delfin



Muelle león

Elemento de juego	Tipo de pavimento	Altura de caída	Resultado de la inspección	Observaciones
Muelle delfin	Caucho continuo	0,44	Conforme	Necesita repintado.
Muelle león	Caucho continuo	0,46	• No conforme	Presencia de óxido y desgaste en asiento. Repintado
Columpio.	Caucho continuo	1,30	Conforme	
Cerramiento			Conforme	
Señalización			Conforme	
Pavimento			Conforme	
Mobiliario			Conforme	

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
4	PLAZA LLOP. Carrer del Clavell cv Avinguda del Llop	SILLOT	39°33'44.49"N 3°22'18.76"E

IMÁGENES DE INCIDENCIAS DESTACABLES



Presencia de óxido en partes metálicas . Repintado.

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
5	POLIDEPORTIVO SILLOT. Carrer del gira-sol	SILLOT	39°33'41.13"N 3°22'15.10"E



Compacto



Columpio 2 asientos planos



Muelle perro



Muelle conejo

Elemento de juego	Tipo de pavimento	Altura de caída	Resultado de la inspección	Observaciones
Compacto	Caucho continuo	0,89	Conforme	
Columpio	Caucho continuo	1,25	Conforme	
Muelle perrito rojo	Caucho continuo	0,50	• No conforme	Revisión de anclajes y repaso de pintura.
Muelle conejo	Caucho continuo	0,50	Conforme	
Cerramiento			Conforme	
Señalización			Conforme	
Pavimento			Conforme	
Mobiliario			Conforme	

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
6	PASEO MARÍTIMO. Ronda del Matí cv Av. Del pins	SILLOT	39°33'47.20"N 3°22'27.28"E



Columpio



Tobogán pequeño



Muelle patito



Muelle león

Elemento de juego	Tipo de pavimento	Altura de caída	Resultado de la inspección	Observaciones
Muelle patito amarillo	Caucho continuo	0,51	Conforme	
Tobogán	Caucho continuo	0,44	• No conforme	Maderas muy desgastadas, astillamiento en sección de deslizamiento.
Muelle caballito de mar	Caucho continuo	0,50	• No conforme	Espiral con oxidaciones
Columpio	Caucho continuo	1,14	Conforme	Crucetas con maderas desgastadas.
Cerramiento			Conforme	
Señalización			Conforme	
Pavimento			Conforme	Presenta desconchones en varios puntos.

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
6	PASEO MARÍTIMO. Ronda del Matí cv Av. Del pins	SILLOT	39°33'47.20"N 3°22'27.28"E

IMÁGENES DE INCIDENCIAS DESTACABLES



Espiral con oxidaciones. Muelle caballito de mar



Maderas muy desgastadas, astillamiento en sección de deslizamiento.



Crucetas con maderas desgastadas. Columpio

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
32	Carrer Anfós	SILLOT	39°33'54.38"N 3°22'6.56"E

Elemento de juego	Tipo de pavimento	Altura de caída	Resultado de la inspección	Observaciones
Juego de trepar	Caucho continuo	2,32	Conforme	
Columpio	Caucho continuo	1,33	Conforme	
Multipondo	Caucho continuo	0,52	Conforme	
Aparato de ejercicios	Hormigón	0,39	<ul style="list-style-type: none"> Existe un punto de aplastamiento o cizallamiento entre las partes móviles y/o las partes fijas del equipo durante su uso. La distancia entre una parte móvil y las partes móviles o fijas adyacentes debe ser $< 8 \text{ mm}$ o $\geq 25 \text{ mm}$, si únicamente quedan expuestos los dedos. De lo contrario, esta distancia debe ser $< 8 \text{ mm}$ o $\geq 60 \text{ mm}$. 	
Aparato de ejercicios	Hormigón	0,82	<ul style="list-style-type: none"> Existe un punto de aplastamiento o cizallamiento entre las partes móviles y/o las partes fijas del equipo durante su uso. La distancia entre una parte móvil y las partes móviles o fijas adyacentes debe ser $< 8 \text{ mm}$ o $\geq 25 \text{ mm}$, si únicamente quedan expuestos los dedos. De lo contrario, esta distancia debe ser $< 8 \text{ mm}$ o $\geq 60 \text{ mm}$. 	
Aparato de ejercicios	Hormigón	0,18	Conforme	
Cerramiento			Conforme	
Señalización			No dispone	
Pavimento			<ul style="list-style-type: none"> No cumple el suelo amortiguador con la normativa UNE-EN 1177:2009 en la zona del juego de trepar y del columpio plano. 	
Mobiliario			Conforme	


COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
7	PLAÇA DEL CARME	PORTOCRISTO	39°32'32.75"N 3°20'5.38"E



ZONA 1



ZONA 2

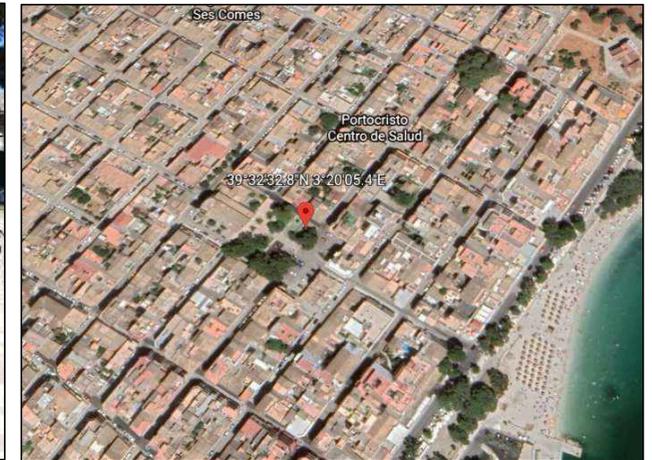

Compacto



Muelle tortuga



Muelle pato



Compacto



Balancín Vippy



Muelle foca


COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
7	PLAÇA DEL CARME	PORTOCRISTO	39°32'32.75"N 3°20'5.38"E



ZONA 1



ZONA 2

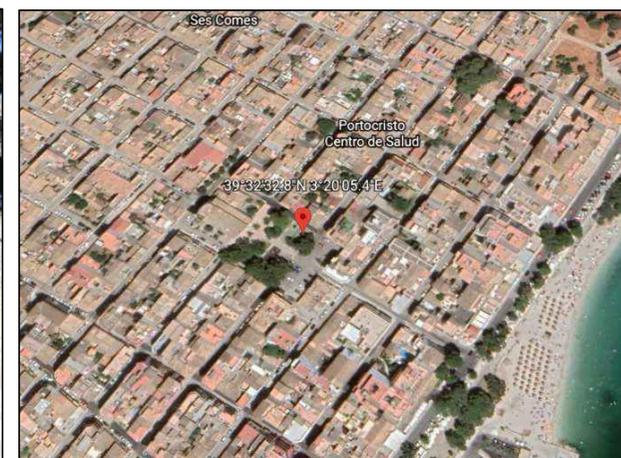

Elemento de juego	Tipo de pavimento	Altura de caída	Resultado de la inspección	Observaciones
Muelle patito	Caucho continuo	0,40	Conforme	
Muelle tortuga	Caucho continuo	0,41	Conforme	
Compacto verde	Caucho continuo	1,09	Conforme	Lijado y repintado
Cerramiento			Conforme	Repintado
Señalización			Conforme	
Pavimento			Conforme	
Mobiliario			Conforme	
Balancín axial	Caucho continuo	0,91	Conforme	
Muelle foca	Caucho continuo	0,45	Conforme	
Compacto rojo	Caucho continuo	0,96	Conforme	Lijado y repintado. Oxido en partes metálicas
Cerramiento			Conforme	Repintado
Señalización			Conforme	
Pavimento			Conforme	
Mobiliario			Conforme	

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
7	PLAÇA DEL CARME	PORTOCRISTO	39°32'32.75"N 3°20'5.38"E

IMÁGENES DE INCIDENCIAS DESTACABLES



Compacto zona 1. lijado y pintado.



Compacto zona 1. lijado y pintado.



Compacto zona 2, lijado y pintado.



Compacto zona 2, óxido en partes metálicas.

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
8	ROTONDA CRTA. SON SERVERA. C/de la Proa cv C/de babord	PORTOCRISTO	39°32'48.65"N 3°20'23.79"E



Compacto



Muelle caballo

Elemento de juego	Tipo de pavimento	Altura de caída	Resultado de la inspección	Observaciones
Compacto	Caucho continuo	1,02	Conforme	Lijado y pintado
Muelle caballo	Caucho continuo	0,46	Conforme	Lijado y pintado
Cerramiento			Conforme	
Señalización			Conforme	
Pavimento			Conforme	
Mobiliario			No dispone	

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
9	ZV ESTRIBORD. Carrer L'Estribord cv Avd. Cala pequeña	PORTOCRISTO	39°32'43.29"N 3°20'33.73"E



Compacto



Muelle lancha

Elemento de juego	Tipo de pavimento	Altura de caída	Resultado de la inspección	Observaciones
Compacto	Caucho continuo	0,94	• No conforme	Lijado y pintado. Renovación de tejado un agua.
Muelle lancha	Caucho continuo	0,45	Conforme	
Cerramiento			• No conforme	Barrera JIII muy endeble, se recomienda renovación.
Señalización			Conforme	
Pavimento			Conforme	
Mobiliario			Conforme	Lijado y pintado.

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
9	ZV ESTRIBORD. Carrer L'Estribord cv Avd. Cala pequeña	PORTOCRISTO	39°32'43.29"N 3°20'33.73"E

IMÁGENES DE INCIDENCIAS DESTACABLES



Renovar tejado compacto



Lijado y pintado compacto.



Lijado pintado muelle.



Lijar y pintar bancos.

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
10	PLAZA FRANCESC RAMIS. Carrer del Veri.	PORTOCRISTO	39°32'19.90"N 3°19'56.47"E



Compacto



Muelle doble sidecar



Muelle tortuga



Columpio 1 asiento inclusivo



tropa



Muelle delfin



Columpio. Cadena rota en el momento de la inspección

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
10	PLAZA FRANCESC RAMIS. Carrer del Veri.	PORTOCRISTO	39°32'19.90"N 3°19'56.47"E



Elemento de juego	Tipo de pavimento	Altura de caída	Resultado de la inspección	Observaciones
Compacto	Caucho continuo	0,90	Conforme	Lijado y pintado.
Muelle sidecar	Caucho continuo	0,49	<ul style="list-style-type: none"> Existe atrapamiento de dedos en el muelle. Se debe comprobar si dispone o no de un sistema anti-atrapamiento de dedos bajo el suelo de seguridad, el cual si está tapado no cumple su función. 	Oxido en espiral. Lijado y pintado.
Muelle tortuga	Caucho continuo	0,35	<ul style="list-style-type: none"> Existe atrapamiento de dedos en el muelle. Se debe comprobar si dispone o no de un sistema anti-atrapamiento de dedos bajo el suelo de seguridad, el cual si está tapado no cumple su función. 	
Columpio mixto plano/cuna	Caucho continuo	1,27	<ul style="list-style-type: none"> No conforme 	Columpio mal instalado. Falta tornillería original.
Columpio mixto plano/adaptado	Caucho continuo	1,18	<ul style="list-style-type: none"> No conforme 	Columpio mal instalado. Falta tornillería original.
Muelle delfín	Caucho continuo	0,47	<ul style="list-style-type: none"> Juegos se solapan: no cumple distancias para el espacio de caída y zona de impacto con el juego de trepar. 	
Tobogán	Caucho continuo	0,98	Conforme	
Juego de trepar	Caucho continuo	2,32	<ul style="list-style-type: none"> Juegos se solapan: no cumple distancias para el espacio de caída y zona de impacto con el muelle delfín. 	Lijado y pintado.
Cerramiento			Conforme	
Señalización			Conforme	
Pavimento			<ul style="list-style-type: none"> No cumple el suelo amortiguador con la normativa UNE-EN 1177:2009 en la zona del columpio mixto plano/adaptado ni en la del juego de trepar. 	
Mobiliario			Conforme	

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
10	PLAZA FRANCESC RAMIS. Carrer del Veri.	PORTOCRISTO	39°32'19.90"N 3°19'56.47"E

IMÁGENES DE INCIDENCIAS DESTACABLES



Columpio mal instalado



Columpio mal instalado. Pintas retorcidas en vez de tornillería



Patas de columpio podridas.



Falta de lijado y pintado



Falta de lijado y pintado



Columpio, cadena rota en el momento de la inspección.

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
11	CEIP MITJA DEL MAR. Carrer de la Proa	PORTOCRISTO	39°32'50.22"N 3°20'27.82"E



Muelle tortuga



Circuito equilibrio



Balancín focas



Tortuga de trepa



trepa



tirolina

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
11	CEIP MITJA DEL MAR. Carrer de la Proa	PORTOCRISTO	39°32'50.22"N 3°20'27.82"E



Elemento de juego	Tipo de pavimento	Altura de caída	Resultado de la inspección	Observaciones
Compacto	Arena de río	0,64	Conforme	Renovar tejados, lijar y pintar.
Muelle tortuga	Arena de río	0,42	Conforme	
Juego de equilibrios	Arena de río	0,37	Conforme	Lijar y pintar
Balancín cuatro usuarios focas	Arena de río	0,35	• Existe atrapamiento de dedos en el muelle. Se debe retirar la arena de la base del muelle para comprobar si dispone o no de un sistema anti-atrapamiento de dedos, el cual si está enterrado no cumple su función.	Lijar y pintar
Juego de trepar semicírculo	Losetas de caucho	1,34	• No cumple el suelo amortiguador con la normativa UNE-EN 1177:2009 en la zona de los dos juegos de trepar.	SE PROPONE RENOVACIÓN PAV AMORTIGUADOR
Juego de trepar grande	Losetas de caucho	2,16	• No cumple el suelo amortiguador con la normativa UNE-EN 1177:2009 en la zona de los dos juegos de trepar.	SE PROPONE SU RETIRADA
Tirolina	Terreno natural	0,47	Conforme	Se recomendaría realizar un arenero en su zona de seguridad.
Cerramiento			No dispone	
Señalización			No dispone	
Pavimento			• No cumple el suelo amortiguador con la normativa UNE-EN 1177:2009 en la zona de los dos juegos de trepar.	
Mobiliario			No dispone	

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
11	CEIP MITJA DEL MAR. Carrer de la Proa	PORTOCRISTO	39°32'50.22"N 3°20'27.82"E

IMÁGENES DE INCIDENCIAS DESTACABLES



Compacto, renovación tejados



Renovar pavimento




Retirar elemento de trepa y construir arenero para la tirolina.



Espiral muelle foca, atrapamiento.

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
12	SES COMES PLAZA. Avd. del pins cv Carrer dels Graners	PORTOCRISTO	39°32'42.79"N 3°20'8.86"E

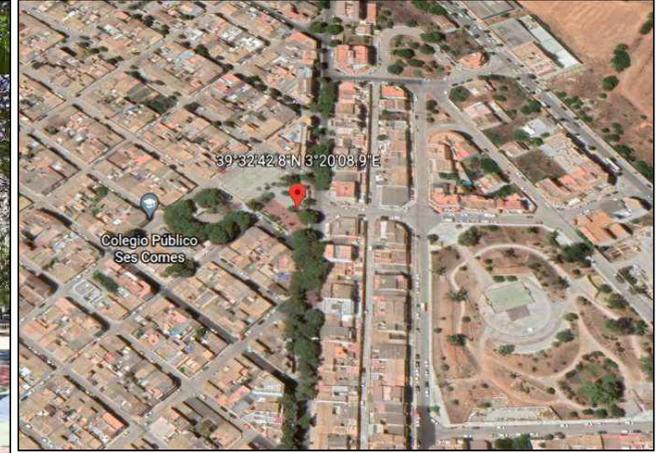

Columpio



Compacto



tobogán



Muelle león



Muelle



Muelle



Columpio



Casita

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
12	SES COMES PLAZA. Avd. del pins cv Carrer dels Graners	PORTOCRISTO	39°32'42.79"N 3°20'8.86"E



Elemento de juego	Tipo de pavimento	Altura de caída	Resultado de la inspección	Observaciones
Columpio doble asiento plano fondo	Caucho continuo	1,37	• Dos de las cuatro cadenas no cumplen normativa, deben tener una abertura menor de 8'6 mm o mayores de 12 mm. Maderas podridas.	
Compacto	Caucho continuo	1,87	• Existe atrapamiento de dedos. No debe existir aberturas entre 8 mm y 25 mm con movimiento forzado o a una altura superior a 1 m. que permitan el atrapamiento con el dedo de prueba.	
Tobogán	Caucho continuo	1,24	Conforme	
Muelle león	Caucho continuo	0,46	Conforme	
Muelle avión	Caucho continuo	0,42	Conforme	
Muelle flor	Caucho continuo	0,45	• Existe atrapamiento de dedos en el muelle.	
Columpio doble asiento plano entrada	Caucho continuo	1,37	• Los eslabones de las cadenas se encuentran desgastados y requieren de mantenimiento. Maderas podridas.	
Casita	Caucho continuo	0,18	Conforme	
Muelle manzana	Caucho continuo	0,43	Conforme	
Cerramiento			Conforme	
Señalización			Conforme	
Pavimento			• No cumple el suelo amortiguador con la normativa UNE-EN 1177:2009 en la zona de los dos columpios, ni en la del compacto, ni en la del tobogán.	
Mobiliario			Conforme	
General área				Renovación del pavimento en las zonas que no cumplen normativa, renovación de columpios.

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
13	PLAÇA SOL I LUNA. Carrer del Graner cv carrer cementera	PORTOCRISTO	39°32'46.83"N 3°20'13.66"E



tobogán



Balancín



Columpio



Compacto



Casita

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
13	PLAÇA SOL I LUNA. Carrer del Graner cv carrer cementera	PORTOCRISTO	39°32'46.83"N 3°20'13.66"E



Elemento de juego	Tipo de pavimento	Altura de caída	Resultado de la inspección	Observaciones
Compacto madera	Caucho continuo	0,47	• No conforme	Muy mal estado, se recomienda su renovación.
Compacto metálico	Caucho continuo	0,88	Conforme	Algunas piezas con óxido.
Columpio plano	Caucho continuo	1,15	• No conforme	Falta lijado y pintado, reponer asiento plano y cadenas
Muelle dos usuarios	Caucho continuo	0,54	Conforme	Falta lijado y pintado.
Tobogán	Caucho continuo	0,99	• No conforme	Laterales de la sección de deslizamiento con astillamiento.
Cerramiento			Conforme	
Señalización			Conforme	
Pavimento			Conforme	Presenta desconchones y roturas en EPDM.
Mobiliario			Conforme	
General área				Los postes de la estructura de sombra textil presentan grietas verticales.

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
13	PLAÇA SOL I LUNA. Carrer del Graner cv carrer cementera	PORTOCRISTO	39°32'46.83"N 3°20'13.66"E

IMÁGENES DE INCIDENCIAS DESTACABLES



Laterales sección de deslizamiento en mal estado



Piezas oxidadas



Casita, se recomienda retirada



Casita, se recomienda retirada

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
14	PLAÇA DEL CARDENAL POU. Carrer d'Espronceda	MANACOR	39°34'24.60"N 3°12'46.72"E



tobogán



Muelle flor



Muelle pato



Balancín vippy

Elemento de juego	Tipo de pavimento	Altura de caída	Resultado de la inspección	Observaciones
Tobogán	Caucho continuo	1,51	• No conforme	Plancha de deslizamiento muy dañada. Renovar Juego.
Balancín axial	Caucho continuo	0,57	Conforme	
Muelle flor	Arena de río	0,56	Conforme	Oxido en esperial.
Muelle pato	Arena de río	0,44	Conforme	
Cerramiento			• No conforme	En mal estado, se recomienda dada la cercanía a tráfico rodado que todo el área esté protegida por barrera JJII.
Señalización			Conforme	
Pavimento			• No cumple el suelo amortiguador con la normativa UNE-EN 1177:2009 en la zona del tobogán.	
Mobiliario			Conforme	

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
14	PLAÇA DEL CARDENAL POU. Carrer d'Espronceda	MANACOR	39°34'24.60"N 3°12'46.72"E

IMÁGENES DE INCIDENCIAS DESTACABLES



Golpes en plancha de deslizamiento



Golpes en plancha de deslizamiento, sección inicio.



Muelle con óxidos en el espiral.

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
15	CEIP ES CANYAR. Ronda de l'Institut	MANACOR	39°33'57.72"N 3°13'10.73"E



Tobogán



Elemento de trepa



Elemento de trepa

Elemento de juego	Tipo de pavimento	Altura de caída	Resultado de la inspección	Observaciones
Juego de trepar	Losetas de caucho	1,45	Conforme	Retirar losetas y colocar pavimento de caucho
Tobogán	Caucho continuo	0,90	Conforme	
Juego de trepa	Caucho continuo	1,60	Conforme	
Cerramiento			Conforme	
Señalización			No dispone	
Pavimento			• No cumple el suelo amortiguador con la normativa UNE-EN 1177:2009 en la zona del juego de trepar.	
Mobiliario			Conforme	

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
16	FARTARITX. Passeig de Fartaritx	MANACOR	39°33'46.33"N 3°12'34.46"E



Balancín



Compacto

Elemento de juego	Tipo de pavimento	Altura de caída	Resultado de la inspección	Observaciones
Compacto	Caucho continuo	1,48	• No conforme	Soldaduras vistas, elementos componentes deteriorados. Falta lijado y pintado.
Balancín axial	Caucho continuo	0,79	Conforme	
Cerramiento			• No conforme	En mal estado, faltan lamas. Renovar barrera JJII
Señalización			Conforme	
Pavimento			Conforme	
Mobiliario			Conforme	

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
16	FARTARITX. Passeig de Fartaritx	MANACOR	39°33'46.33"N 3°12'34.46"E

IMÁGENES DE INCIDENCIAS DESTACABLES



Barrera JIII en mal estado



Barrera JIII en mal estado



Compacto, soldaduras mal rematadas.



Compacto, piezas desgastadas



Compacto, falta pintado



Compacto, pieza suelta

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
17	PLAZA INDUSTRIA.	MANACOR	39°34'7.92"N 3°12'5.60"E



Balancín vippy



Muelle



Balancín multipunto

Elemento de juego	Tipo de pavimento	Altura de caída	Resultado de la inspección	Observaciones
Muelle moto	Caucho continuo	0,44	Conforme	
Balancín axial	Caucho continuo	0,96	• No conforme	Los dos asientos rotos.
Balancín multipunto	Caucho continuo	0,40	Conforme	
Cerramiento			Conforme	
Señalización			Conforme	
Pavimento			Conforme	En mal estado.
Mobiliario			No dispone	
General área				Faltan elementos de juego, marcas en pavimento de su retirada.

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
17	PLAZA INDUSTRIA.	MANACOR	39°34'7.92"N 3°12'5.60"E

IMÁGENES DE INCIDENCIAS DESTACABLES



Suelo con marcas de juegos retirados.



Alcorque sin arbolado.



Asientos balancín rotos.



Asientos balancín rotos.



Elemento dentro del área de juegos con posibilidad de atrapamiento.

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
18	CEIP JAUME VIDAL ALCOVER. Carrer del Serralt	MANACOR	39°33'46.91"N 3°12'37.66"E



ZONA 1



ZONA 2



Balancín



Balancín



Tren



Compacto



Compacto 2



Compacto 2

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
18	CEIP JAUME VIDAL ALCOVER. Carrer del Serralt	MANACOR	39°33'46.91"N 3°12'37.66"E

Elemento de juego	Tipo de pavimento	Altura de caída	Resultado de la inspección	Observaciones
Compacto	Losetas de caucho	0,98	<ul style="list-style-type: none"> • Apretar tornillos sueltos. • Astillamiento. • El acceso en rampa es mayor a 50 cm. Según norma se debe reducir esta apertura de acceso a menos de 50 cm o colocar una barra siempre que la dimensión sea mayor de 0'5 y menor de 1'20 m. • Las barreras no cumplen normativa. Deben tener una altura sobre la plataforma superior a 700 mm y un espacio entre la barrera y la plataforma menor de 89 mm que evite el atrapamiento. 	
Balancín	Losetas de caucho	0,58	• Astillamiento.	
Balancín	Losetas de caucho	0,47	• Faltan tapas de tornillos.	
Tren	Losetas de caucho	0,55	Conforme	
Cerramiento			No dispone	
Señalización			No dispone	
Pavimento			Conforme	
Mobiliario			No dispone	
Compacto	Losetas de caucho	Plat: 1,64 Red: 2,42	<ul style="list-style-type: none"> • Astillamiento. • Existe atrapamiento de tronco (sonda C 89 mm) en aberturas accesibles con una altura mayor de 600 mm sobre el suelo. • Existe atrapamiento de cabeza en aberturas accesibles con una altura mayor de 600 mm sobre el suelo mayores que la sonda E (130 mm) y menores que la sonda D (230 mm). • El acceso en rampa es mayor a 50 cm. Según norma se debe reducir esta apertura de acceso a menos de 50 cm o colocar una barra siempre que la dimensión sea mayor de 0'5 y menor de 1'20 m. 	
Cerramiento			No dispone	
Señalización			No dispone	
Pavimento			• No cumple el suelo amortiguador con la normativa UNE-EN 1177:2009 en la zona del compacto grande.	
Mobiliario			No dispone	

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
19	PLAZA JOAN MARCH	MANACOR	39.570369, 3.216765



Compacto



Muelle moto

Elemento de juego	Tipo de pavimento	Altura de caída	Resultado de la inspección	Observaciones
Muelle moto	Caucho continuo	0,44	Conforme	
Compacto	Caucho continuo	0,96	Conforme	
Cerramiento			No dispone	
Señalización			Conforme	
Pavimento			Conforme	
Mobiliario			Conforme	

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
20	Parc Molí D'en Beió. Passeig del Ferrocarril.	MANACOR	39°34'30.72"N 3°12'40.02"E



Muelle patito



Columpio



Compacto

Elemento de juego	Tipo de pavimento	Altura de caída	Resultado de la inspección	Observaciones
Compacto	Caucho continuo	0,99	Conforme	Faltan maderas en tejado, plancha deslizamiento tobogán golpeada, lijado y pintado.
Columpio	Caucho continuo	1,30	Conforme	Falta asiento plano y cadenas
Muelle caballo rojo	Caucho continuo	0,46	No dispone	
Muelle patito amarillo	Caucho continuo	0,44	Conforme	Asiento en mal estado.
Muelle elefante	Caucho continuo	0,38	No dispone	
Cerramiento			Conforme	
Señalización			Conforme	
Pavimento			Conforme	
Mobiliario			Conforme	Presenta grietas de dilatación.

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
20	Parc Molí D'en Beió. Passeig del Ferrocarril.	MANACOR	39°34'30.72"N 3°12'40.02"E

IMÁGENES DE INCIDENCIAS DESTACABLES



Grietas en pavimento



Renovar pavimento



Golpes en la plancha de deslizamiento.



Compacto, renovación tejados



Compacto, pintado y lijado



Columpio, falta asiento.

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
21	Plaça Molí en Fraret. Carrer d l'Aurora cv Plaça Molí en Fraret	MANACOR	39°34'21.46"N 3°12'36.15"E



Balancín



Tobogán

Elemento de juego	Tipo de pavimento	Altura de caída	Resultado de la inspección	Observaciones
Tobogán	Caucho continuo	0,90	Conforme	
Balancín gato	Caucho continuo	0,63	Conforme	
Cerramiento			• No conforme	No cubre totalmente el área.
Señalización			Conforme	
Pavimento			Conforme	Presenta alto desgaste, grietas y se levanta.
Mobiliario			No dispone	

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
21	Plaça Molí en Fraret. Carrer d l'Aurora cv Plaça Molí en Fraret	MANACOR	39°34'21.46"N 3°12'36.15"E

IMÁGENES DE INCIDENCIAS DESTACABLES



Estado del pavimento.



Estado del pavimento.



Falta cerramiento

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
22	CEIP MOLI XEMA. Carrer del Molí d'en Beió	MANACOR	39.574955, 3.215206



Compacto



Muelle caballo



Muelle caballo



Muelle caballo

Elemento de juego	Tipo de pavimento	Altura de caída	Resultado de la inspección	Observaciones
Compacto	Losetas de caucho	0,86	<ul style="list-style-type: none"> • Apretar tornillos sueltos. • El acceso en rampa es mayor a 50 cm. Según norma se debe reducir esta apertura de acceso a menos de 50 cm o colocar una barra siempre que la dimensión sea mayor de 0'5 y menor de 1'20 m. 	
Casita de juegos	Terreno natural	0,41	Conforme	
Casita de juegos	Terreno natural	0,10	Conforme	
Juego de equilibrios	Terreno natural	0,42	Conforme	
Arenero	Terreno natural	0,32	Conforme	
Cerramiento			No dispone	
Señalización			No dispone	
Pavimento			<ul style="list-style-type: none"> • No cumple el suelo amortiguador con la normativa UNE-EN 1177:2009 en la zona del compacto. 	
Mobiliario			Conforme	

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
23	PARC MUNICIPAL. AVENIDA DEL PARC	MANACOR	39°34'9.68"N 3°13'11.72"E



Columpio



Tobogán



Muelle nave



Elemento de agilidad



Compacto



Muelle coche



compacto



compacto

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
23	PARC MUNICIPAL. AVENIDA DEL PARC	MANACOR	39°34'9.68"N 3°13'11.72"E



Columpio asiento reddy



bus



Casita con pasarela



Compacto



muelle



Barra equilibrio



Columpio



Muelle pato

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
23	PARC MUNICIPAL. AVENIDA DEL PARC	MANACOR	39°34'9.68"N 3°13'11.72"E

Elemento de juego	Tipo de pavimento	Altura de caída	Resultado de la inspección	Observaciones
Columpio doble asiento cuna	Caucho continuo	1,30	• El juego no cumple el área de seguridad ni zona de impacto.	
Tobogán pequeño	Caucho continuo	0,94	Conforme	
Balancín multipunto nave espacial	Caucho continuo	0,35	Conforme	Presencia de óxido.
Compacto casita medio	Caucho continuo	0,92	Conforme	
Muelle avión	Caucho continuo	0,51	Conforme	
Pasarela	Caucho continuo	0,54	• Partes metálicas vistas en la cuerda.	
Columpio adaptado	Caucho continuo	1,34	Conforme	
Tobogán tubo	Arena de río	1,58	Conforme	
Compacto casita pequeño	Arena de río	0,22	Conforme	
Compacto grande	Arena de río	1,54	Conforme	
Barra de equilibrios	Arena de río	0,49	Conforme	
Carrusel barra	Arena de río	0,35	Conforme	
Camión	Arena de río	0,88	Conforme	Maderas desgastadas. Falta de lijado y pintado.
Carrusel rojo	Arena de río	0,64	Conforme	
Columedypio asiento plano y	Caucho continuo	0,58	Conforme	
Muelle patito	Caucho continuo	0,40	Conforme	
Compacto casita pequeño	Caucho continuo	0,85	Conforme	
Cerramiento			No dispone	
Señalización			Conforme	
Pavimento			Conforme	
Mobiliario			Conforme	

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
23	PARC MUNICIPAL. AVENIDA DEL PARC	MANACOR	39°34'9.68"N 3°13'11.72"E

IMÁGENES DE INCIDENCIAS DESTACABLES



Red oxidada



Muelle nave con óxido



Cadenas en mal estado elemento equilibrio



Cuerdas desgastadas. Elemento equilibrio.



Compacto. Tabla plataforma rota



Bus. Maderas desgastadas.



Elemento de juego roto.



Elemento de juego roto.



Compacto. Falta lijado y pintado.



Compacto. Falta lijado y pintado.



Compacto. Óxido.



Compacto. Falta lijado y pintado.

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
24	PLAÇA PERLERES	MANACOR	39°33'51.96"N 3°12'7.06"E



Muelle moto



Muelle avión



Tobogán



Casita

Elemento de juego	Tipo de pavimento	Altura de caída	Resultado de la inspección	Observaciones
Tobogán	Caucho continuo	1,52	Conforme	Golpes en plancha de deslizamiento. Presencia de óxido.
Muelle moto	Caucho continuo	0,45	• Los asideros y reposapiés no cumplen con los requisitos del calibrador de anillo según normativa UNE-EN 1176-6, deben sustituirse.	
Muelle avión	Caucho continuo	0,41	Conforme	
Cerramiento			No dispone	
Señalización			No dispone	
Pavimento			• No cumple el suelo amortiguador con la normativa UNE-EN 1177:2009 en la zona del tobogán.	Presenta desgastes, agujeros.
Mobiliario			No dispone	

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
24	PLAÇA PERLERES	MANACOR	39°33'51.96"N 3°12'7.06"E

IMÁGENES DE INCIDENCIAS DESTACABLES



Tobogán golpeado.





Óxido en tobogán.



Agujeros en pavimento.


COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
25	Rambla Rei en Jaume	MANACOR	39°33'54.51"N 3°12'49.06"E

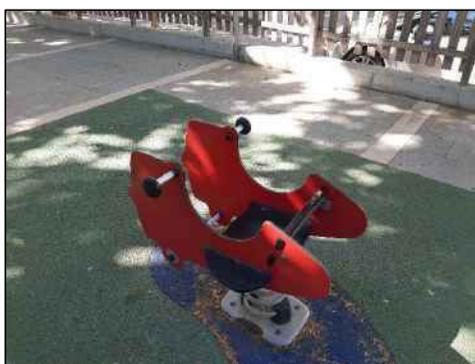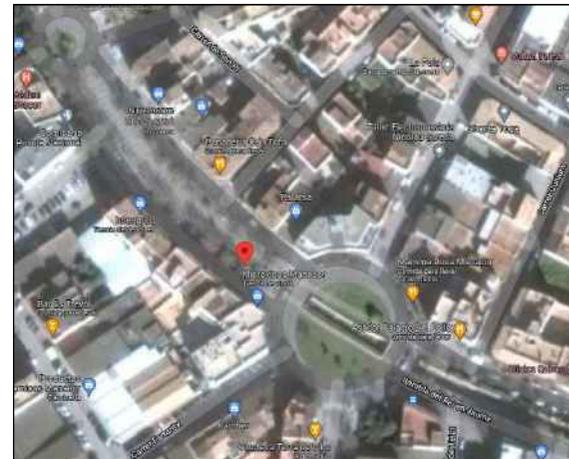

Muelle avión



Casita con pasarela

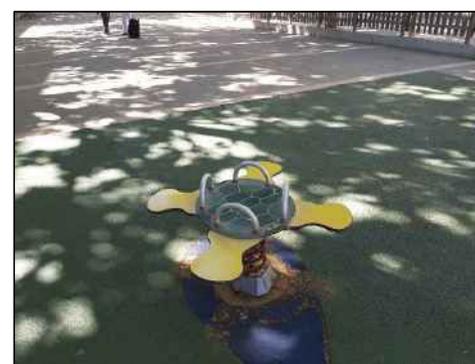

Muelle tortuga



Columpio

Elemento de juego	Tipo de pavimento	Altura de caída	Resultado de la inspección	Observaciones
Columpio doble asiento plano	Caucho continuo	1,36	Conforme	Renovar tornillería.
Compacto casita	Caucho continuo	0,16	Conforme	
Muelle avión	Caucho continuo	0,39	Conforme	
Muelle tortuga	Caucho continuo	0,47	Conforme	
Cerramiento			Conforme	Maderas desgastadas. Falta de lijado y pintado.
Señalización			Conforme	
Pavimento			• El pavimento presenta peladuras.	
Mobiliario			Conforme	Falta tambor de papelera basculante.

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
25	Rambla Rei en Jaume	MANACOR	39°33'54.51"N 3°12'49.06"E

IMÁGENES DE INCIDENCIAS DESTACABLES



Tornillería asientos



Barrera JJII



Barrera JJII



Papelera sin tambor

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
26	Plaça Ramon Llull	MANACOR	39°33'59.86"N 3°12'41.33"E



Muelle pato



Compacto



Columpio cuna



Balancín

Elemento de juego	Tipo de pavimento	Altura de caída	Resultado de la inspección	Observaciones
Compacto	Caucho continuo	0,65	• Faltan tapas de tornillos.	
Muelle ballena	Caucho continuo	0,55	Conforme	
Balancín	Caucho continuo	0,61	Conforme	
Columpio asiento cuna	Caucho continuo	1,20	Conforme	
Cerramiento			Conforme	
Señalización			Conforme	
Pavimento			• El pavimento presenta peladuras.	Grandes roturas.
Mobiliario			No dispone	

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
26	Plaça Ram3n Lull	MANACOR	39°33'59.86"N 3°12'41.33"E

IMÁGENES DE INCIDENCIAS DESTACABLES



Pata pavimento en mal estado



Espirales con atrapamiento.




Grande agujero en pavimento



Cadenas.

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
27	CEIP SA TORRE. Carrer de leparnt	MANACOR	39°33'57.94"N 3°12'18.26"E

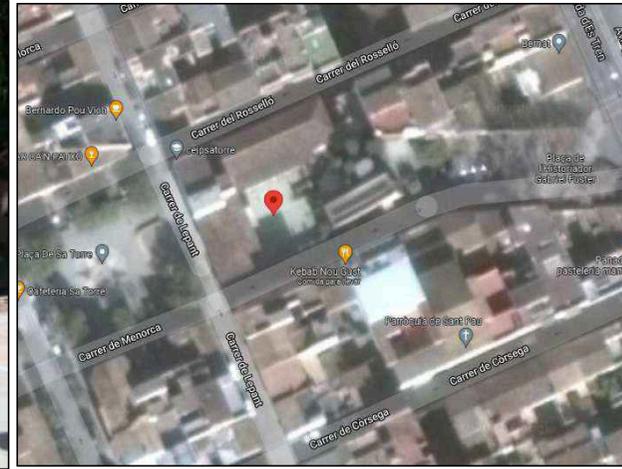

Compacto



trepa



paralelas



casita

Elemento de juego	Tipo de pavimento	Altura de caída	Resultado de la inspección	Observaciones
Compacto	Losetas de caucho	1,20	Conforme	
Juego de trepar	Losetas de caucho	1,47	<ul style="list-style-type: none"> Faltan tapas de tornillos. Existe atrapamiento de dedos. No debe existir aberturas entre 8 mm y 25 mm con movimiento forzado o a una altura superior a 1 m. que permitan el atrapamiento con el dedo de prueba. El juego no cumple el área de seguridad ni zona de impacto. 	
Barra paralelas	Losetas de caucho	0,62	Conforme	
Casita de juegos	Hormigón	N/A	Conforme	
Cerramiento			No dispone	
Señalización			No dispone	
Pavimento			<ul style="list-style-type: none"> No cumple el suelo amortiguador con la normativa UNE-EN 1177:2009 en la zona del juego de trepar. 	
Mobiliario			No dispone	

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
28	Plaça San Jaume	MANACOR	39°34'17.21"N 3°12'21.28"E




Balancín



Oxido en barrera JIII

Elemento de juego	Tipo de pavimento	Altura de caída	Resultado de la inspección	Observaciones
Balancín	Caucho continuo	0,46	• Los asideros y reposapiés no cumplen con los requisitos del calibrador de anillo según normativa UNE-EN 1176-6, deben sustituirse.	
Cerramiento			• No conforme	Presenta oxidaciones y no cierra el área.
Señalización			Conforme	
Pavimento			Conforme	
Mobiliario			Conforme	

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
29	Plaça Santa Catalina. Carrer Alemanya	MANACOR	39°34'29.11"N 3°12'11.15"E

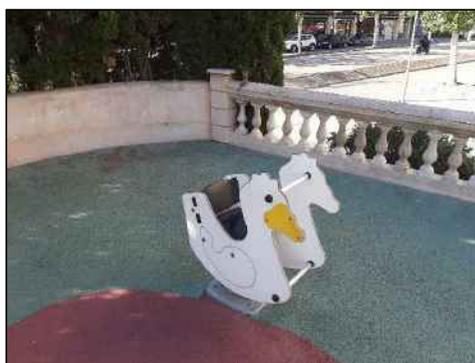

Muelle patito



Balancín focas



Compacto



Grandes grietas en pavimento.

Elemento de juego	Tipo de pavimento	Altura de caída	Resultado de la inspección	Observaciones
Compacto	Caucho continuo	0,59	Conforme	Falta lijado y pintado. Renovar tejado a un agua. Poste mal anclado.
Balancín multipunto focas	Caucho continuo	0,43	Conforme	
Muelle patito	Caucho continuo	0,43	Conforme	
Cerramiento			• No conforme	No cubre totalmente el área.
Señalización			Conforme	
Pavimento			• No conforme	Grandes grietas, puede provocar tropiezos.
Mobiliario			No dispone	

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
30	EI Sa Graduada	MANACOR	39°34'15.35"N 3°12'52.55"E



Neumáticos



Iglú




Compacto



Tren

Elemento de juego	Tipo de pavimento	Altura de caída	Resultado de la inspección	Observaciones
Compacto	Losetas de caucho	1,28	Conforme	
Tren madera	Hormigón	0,17	• Faltan tapas de tornillos.	
Neumáticos	Hormigón	0,87	Conforme	
Cerramiento			Conforme	
Señalización			No dispone	
Pavimento			• No cumple el suelo amortiguador con la normativa UNE-EN 1177:2009 en la zona de los neumáticos.	
Mobiliario			Conforme	

COD ZV	NOMBRE ZV	NUCLI	GPS
31	CEIP SIMO BALLESTER	MANACOR	39.569844, 3.203959

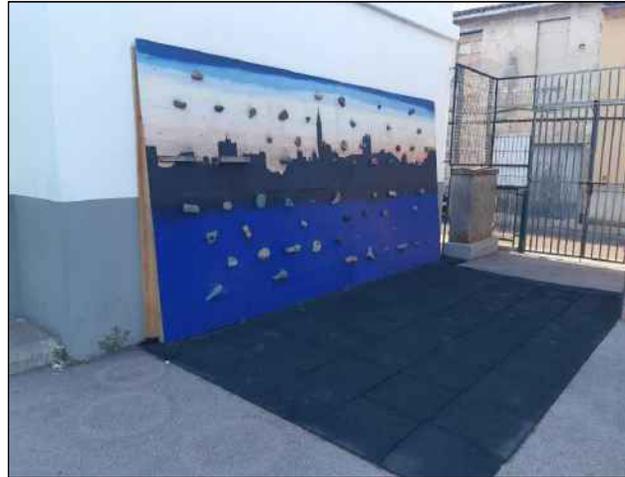

Rocódromo



Rocódromo

Elemento de juego	Tipo de pavimento	Altura de caída	Resultado de la inspección	Observaciones
Juego escallada	Loseta caucho	1,80	• No conforme	
Cerramiento			No dispone	
Señalización			No dispone	
Pavimento			• No cumple el suelo el espesor conforme a la normativa UNE-EN 1176:2009.	
Mobiliario			No dispone	